



NÁVOD NA INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBU

ELEKTRICKÁ PEC NA PEČENÍ PIZZY
PLUS XL



CE

ČESKY



POZOR!
ODSTRAŇTE PROSÍM PŘED ZAPNUTÍM PECE K BALENÍ POUŽITÝ POLYSTYREN VČETNĚ
POLYSTYRÉNU KTERÝ JE POD ŠAMOTOVÝMI DESKAMI.

OBSAH



1- PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A OZNAČENÍ CE

1.1- Označení CE.....	s. 5
-----------------------	------



2- VŠEOBECNÉ INFORMACE

2.1- Význam tohoto návodu	s. 5
2.2- Stav "vypnutá pec"	s. 5
2.3- Záruka	s. 5



3- TECHNICKÁ DATA

3.1- Technická data datový list model PLUS XL	s. 6
3.2- Účel použití pece	s. 7
3.3- Omezení použití pece	s. 7



4- INSTALACE

4.1- Povinnosti uživatele pece	s. 7
4.2- Elektrická přípojka pece	s. 8
4.3- Svorkovnice	s. 9
4.4- Vyrovnání potenciálu	s. 9



5- POUŽITÍ A PROVOZ

5.1- Ovládací panel	s. 10
5.2- První uvedení pece do provozu.....	s. 11
5.3- Zapnutí pece	s. 11
5.4- Vypnutí pece.....	s. 12



6- ÚDRŽBA

6.1- Čištění pece.....	s. 12
------------------------	-------



7- LIKVIDACE

7.1- Obecné pokyny	s. 12
--------------------------	-------



8- NÁHRADNÍ DÍLY

8.1- Náhradní díly model PLUS XL	s. 13-14
8.2- - Výkres jednotlivých součástí model PLUS XL	s. 15



9- ELEKTROINSTALACE

9.1- Instalace elektrických komponentů pece	s. 16
9.2- Schémata elektrického zapojení	s. 17

1-PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ZNAČKA CE

1.1 - OZNAČENÍ CE

Označení CE najdete ve formě šedé, sítotiskem vyrobené nálepky na zadní straně pece. Na etiketě jsou uvedena následující data v čitelné a neměnitelné formě:

- | | |
|----------------------------|--|
| - Název výrobce; | - sériové číslo; |
| - označení CE; | - elektrické napětí a kmitočet (volty/Hz); |
| - model | - rok výroby; |
| - elektrický výkon (kW/A); | - hmotnost pece; |
| - nápis „Made in Italy“ | |



2—OBECNÉ INFORMACE

2.1 VÝZNAM NÁVODU

Před použitím pece je nutno si pročíst a dokonale porozumět tomuto návodu ve všech jeho částech.

Předkládaný návod musí mít „autorizovaný obsluhující personál“ pece stále k dispozici, a musí být pečlivě uschován v blízkosti pece.

Výrobní firma nepřipouští žádnou zodpovědnost za případné zranění osob, zvířat nebo věcné škody, které by byly způsobeny nedodržením všech předpisů, jež jsou uvedeny v tomto návodu k použití.

Předkládaný návod je podstatnou součástí pece a musí být až do definitivního zlikvidování pece odpovídajícím způsobem uschován.

„Autorizovaný obslužný personál“ smí provádět na peci výhradně jen ty práce, které jednoznačně spadají do jeho příslušného rozsahu kompetencí.

2.2 - STAV „VYPNUTÁ PEC“

Před zahájením provádění jakýchkoli prací pro údržbu a, případně nebo nastavování na peci musí být bezpodmínečně přerušeny přívod elektrického proudu; k tomu účelu vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové napájecí zásuvky a následně se přesvědčte o tom, zda je pec skutečně ve vypnutém stavu a je chladná.

2.3 - ZÁRUKA

Výrobní firma zaručuje, že pec, na kterou se vztahuje tento návod k použití, byla řádně vyzkoušena a převzata v sídle firmy. Doba záruky na pec je dvanáct měsíců od datu nákupu pece.



NA PECI PROVEDENÉ ZMĚNY / VZNIKLÉ POŠKOZENÍ A / NEBO NAHRAZENÍ NĚKTERÝCH SOUČÁSTÍ NEORIGINÁLNÍMI NÁHRADNÍMI DÍLY ZNAMENAJÍ OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ ZÁRUKY A ZBAVUJÍ VÝROBCE OD JAKÉHOKOLIV RUČENÍ.



3 - TECHNICKÁ DATA

3.1 TECHNICKÝ DATOVÝ LIST PECE MODELU PLUS

		PLUS XL 4	PLUS XL 44	PLUS XL 6	PLUS XL 66	PLUS XL 6L	PLUS XL 66L	PLUS XL 9	PLUS XL 99
Pracovní teplota		50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500	50 500
Napětí	volty	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400	230 400
Komora	počet	1	2	1	2	1	2	1	2
Topný výkon		6	12	9	18	9	18	13,2	26,4
Max. příkon horních topných odporů W		1000x3	1000x6	1500x3	1500x6	1500x3	1500x6	2200x3	2200x6
Max. příkon dolních topných odporů W		1000x3	1000x6	1500x3	1500x6	1500x3	1500x6	2200x3	2200x6
Vnější rozměry		Š 100,0 H 95,4 V 41,3	Š 100,0 H 95,4 V 74,5	Š 100,0 H 131,4 V 41,3	Š 100,0 H 131,4 V 74,5	Š 136,0 H 95,4 V 41,3	Š 136,0 H 95,4 V 74,5	Š 136,0 H 131,4 V 41,3	Š 136,0 H 131,4 V 74,5
Vnitřní rozměry	cm	Š 72,0 H 72,0 V 14,0	Š 72,0 H 72,0 V 14,0	Š 72,0 H 108,0 V 14,0	Š 72,0 H 108,0 V 14,0	Š 108,0 H 72,0 V 14,0	Š 108,0 H 72,0 V 14,0	Š 108,0 H 108,0 V 14,0	Š 108,0 H 108,0 V 14,0



3 - TECHNICKÁ DATA

3.2 - ÚČEL POUŽITÍ PECE

Použití odpovídající původnímu určení přístroje, jež bylo pro pec plánované a uskutečněné, je následující:



POUŽITÍ ODPOVÍDAJÍCÍ PŮVODNÍMU URČENÍ PŘÍSTROJE: PEČENÍ PIZZY, ZAPÉKÁNÍ GASTRONOMICKÝCH VÝROBKŮ A OHŘEV POKRMŮ V NÁDOBĚ ODOLNÉ PROTI PŮSOBENÍ PECE, RESP. NA PLECHU PRO PEČENÍ.



PEC SMÍ OBSLUHOVAT VÝHRADNĚ OPRÁVNĚNÝ OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL (UŽIVATEL).



TENTO PŘÍSTROJ NENÍ URČENÝ PRO OBSLUHU OSOBAMI (VČETNĚ DĚTÍ) S OMEZENÝMI TĚLESNÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO CHYBĚJÍCÍMI ZKUŠENOSTMI ČI VĚDOMOSTMI, KROMĚ PŘÍPADŮ, KDY BY BYLY PŘÍSLUŠNÝM ZPŮSOBEM SEZNÁMENY SE SPRÁVNOU OBSLUHOU PŘÍSTROJE NEBO VYŠKOLENY OSOBOU, JEŽ JE ZODPOVĚDNÁ ZA JEJICH BEZPEČNOST PŘI OBSLUZE PŘÍSTROJE.



NA DĚTI MUSÍ BÝT NEPŘETRŽITĚ DOHLÍŽENO, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO, ŽE SI S PŘÍSTROJEM NEHRAJÍ.

3.3 - OMEZENÍ POUŽITÍ PECE

Pec, která je předmětem tohoto návodu, byla navržena a vyrobena výhradně pro účel použití, popsany v odstavci 3.3 a je proto absolutně vyloučené jakékoliv jiné použití, aby bylo možno zajistit bezpečnost autorizovaného obsluhujícího personálu a schopnost řádné funkce pece v jakémkoliv okamžiku.



4—INSTALACE PECE

4.1 - POVINNOSTI UŽIVATELE PECE

Místo, na němž bude pec instalovaná, musí splňovat dále uvedené podmínky:

- Okolo pece se musí udržovat volný prostor velikosti nejméně 50 cm
- Místo musí být suché;
- Zdroje vody musejí být dostatečně od pece vzdálené;
- Musí být přiměřeně větrané a osvětlené a splňovat všechny místně platné předpisy hygienických a bezpečnostních ustanovení a norem.



PEC SE NESMÍ INSTALOVAT V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ (DŘEVO, PLASTY, HOŘLAVÉ LÁTKY, PLYN, ATD.). MUSÍ BÝT DOKONALE ZAMEZENO MOŽNOSTI PŘÍMÉHO STYKU HORKÝCH POVRCHŮ PECE SE SNADNO ZÁPALNÝMI PŘEDMĚTY. KROMĚ TOHO JE NUTNÉ ZAJISTIT NEPŘETRŽITĚ PLNÉ DODRŽOVÁNÍ VŠECH PROTIPOŽÁRNÍCH PLATNÝCH PODMÍNEK OKOLO PECE VE VZDÁLENOSTI NEJMÉNĚ 30 CM.

Zkontrolujte před instalací, zda souhlasí napájecí napětí, frekvence a výkon zařízení s hodnotami, které najdete jak v odstavci návodu s technickými vlastnostmi (3.1), tak i na příslušném štítku na zadní straně pece. Charakteristika napájecí zásuvky pro elektrický proud musí souhlasit s vlastnostmi zástrčky, použité na napájecím kabelu pece.



4—INSTALACE

4.2 ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA PECE



PRO PŘÍMÉ PŘIPOJENÍ PECE K NAPÁJECÍ SÍTI ELEKTRICKÉHO PROUDU JE NUTNÉ ZAŘADIT DO PŘÍVODU ZAŘÍZENÍ S PŘEDEPSANOU VZDÁLENOSTÍ MEZI KONTAKTY, ABY BYLO MOŽNÉ ZARUČIT PŘI VZNIKU PODMÍNEK PŘEPĚTÍ KATEGORIE III KOMPLETNÍ PŘERUŠENÍ DODÁVKY PROUDU, V SOULADU S PŘEDEPSANÝMI NORMAMI A PŘEDPISY.

K připojení přístroje na napájecí síť je nutno bezpodmínečně dodržet následující postup:

- 1) Připojte na svorkovnici (**OBR. A**) vodiče L1—L2—L3—N — $\perp$ odizolovaného napájecího kabelu typu H07RNF 3G X “x” mm² s koncovou vodičovou objímkou.
- 2) Na druhém konci kabelu instalujte normalizovanou a polarizovanou zástrčku (musí být jednoznačný rozdíl mezi vodiči pro fáze a nulovým vodičem).
- 3) Pro připojení pece na přívodní síť s JEDNOFÁZOVÝM napětím 230 V postačuje instalovat mezi vodiče L1 - L2 - L3 s odpovídajícími destičkami ve skříni svorkovnice přemostění.

L1	svorka čís. 1
L2	svorka čís. 2
L3	svorka čís. 3
N.	svorka čís. 4 nebo čís. 5
$\perp$	svorka čís. 6



PO PROVEDENÍ ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY MUSÍ VYSTAVIT AUTORIZOVANÝ TECHNIK (ELEKTRIKÁŘ) PROHLÁŠENÍ, KTERÉ POTVRZUJE KONTROLU PRŮCHODU VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU.



PŘÍSTROJ MUSÍ BÝT PŘIPOJENÝ S POUŽITÍM OCHRANNÉHO JISTIČE PROTI CHYBNÉMU PROUDU (RCD) S MINIMÁLNÍM VYPÍNACÍM PROUDEM MAXIMÁLNĚ 30 mA.


4 - INSTALACE

4.3- SVORKOVNICE

Svorkovnice se nachází vně na zadní straně pece.


SINGLE PHASE = JEDNOFÁZOVÉ

THREE PHASE = TŘÍFÁZOVÉ

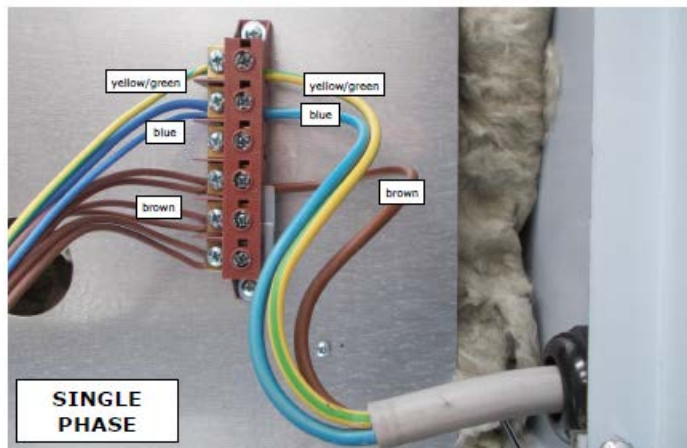

OBR. A

yellow/green = žlutý/zelený
blue = modrý
brown = hnědý
black = černý
grey = šedý

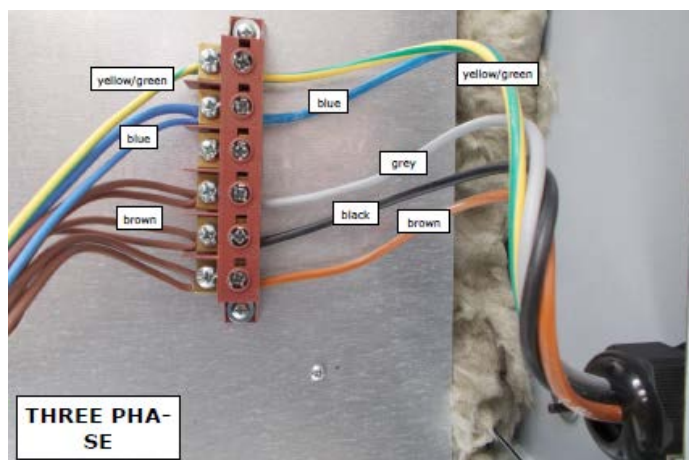

OBR. B

Typ pece	Počet kabelů	Průřez (mm ²)
Jednofázový proud, jedna komora	3	4
Jednofázový proud, dvě komory a verze 9 jedna fáze	3	6
Třífázový proud, jedna komora a dvě komory	5	4
Třífázový proud verze 9 a vyšší	5	6

4.4 VYROVNÁNÍ POTENCIÁLU


Přístroj musí být integrovaný do systému pro vyrovnání potenciálu. Připojovací svorka se nachází v blízkosti napájecí svorkovnice pece. Kabel pro vyrovnání potenciálu musí mít průřez nejméně 10 mm².



5- POUŽITÍ A PROVOZ

5.1 - OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel se nachází na přední straně pece, jak je uvedeno na následujících obrázcích:

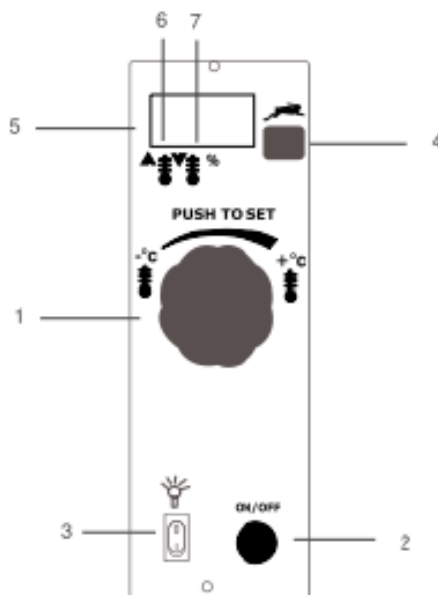

OBR. 1 Ovládací panel

LEGENDA OBR. 1		
ČÍS.	OZNAČENÍ	FUNKCE
1	Spínač "Stisknout ke spuštění"	Spínač stisknout a otáčením je možné seřizovat nastavení
2	Spínač ZAP / VYP	Při stisknutí spínače se zapne pec a digitální řízení
3	Kontrolka osvětlení komory (1-0)	- POS. 1: Zapne osvětlení komory - POS. 2: Zapne osvětlení komory
4	Spínač "BUSTER"	Při stisknutí tlačítka v průběhu práce se zvýší výkon topných prvků automaticky na 100 % (nahore i dole), až k dosažení teploty v prostoru komory.
5	Displej	Zobrazuje různá nastavení a indikuje (standardní) teplotu v prostoru.
6	Nastavení horního tepla	Při zapnutí se reguluje hodnota práce horního tepla v procentech (%).
7	Nastavení spodního tepla	Při zapnutí se reguluje hodnota práce spodního tepla v procentech (%).



5- POUŽITÍ A PROVOZ

5.2 - FUNKČNÍ JEDNOTKA

Všechna nastavení se provádějí otočným tlačítkem "PUSH TO SET" (**OBR. 1, POS. 1**).

Při prvním stisknutí tlačítka "PUSH TO SET" (obr. 1, pos. 1) bliká na displeji (obr. 1, pos. 5) hodnota teploty, kterou chcete dosáhnout v prostoru komory.

Zvolte otočným tlačítkem "PUSH TO SET" (obr. 1, pos. 1) požadovanou hodnotu; druhé stisknutí tlačítka data potvrdí a dovolí nastavit hodnotu (v procentech %) horního tepla (**blikající kontrolka LED obr. 1, pos. 6**).

Zvolte pracovní hodnotu (v procentech %), na kterou chcete ohřát horní topný prvek; třetím stisknutím otočného tlačítka se potvrdí data a umožní se nastavení hodnoty (v procentech %) spodního tepla (blikající kontrolka LED obr. 1, pos. 7).

Zvolte hodnotu (v procentech %) činnosti, na kterou si přejete ohřát spodní teplo.

Opětovným stisknutím otočného tlačítka "PUSH TO SET" (obr. 1, pos. 1) se uloží i poslední hodnota a na displeji (obr. 1, pos. 5) se objeví teplota v komoře.

Zjednodušená regulace způsobu funkce otočného knoflíku "PUSH TO SET":

1. stisknutí: stanovení teploty v komoře.
2. stisknutí: procentuální nastavení práce horního tepla
3. stisknutí: procentuální nastavení práce spodního tepla

DOPORUČENÉ nastavení od výrobce:

	přerušovaná práce	kontinuální práce
horní teplo	70 %	80 %
spodní teplo	20 %	30 %

5.3 FUNKCE "BUSTER" SWITCH

Funkce se používá především tehdy, když na peci chcete rychleji zvýšit teplotu v komoře, a když potřebujete velké snížení teploty, abyste ji rychleji uvedli zpět na potřebné hodnoty (v procentech %).

Při dosažené teplotě začne pec pracovat s nastavenými hodnotami (v procentech %).

Funkci "Kerl" je možné během jejího působení zastavit, jednoduše novým stisknutím časového spínače "Kerl".



5- POUŽITÍ A PROVOZ

5.2 - PRVNÍ UVEDENÍ PECE DO PROVOZU

Před zapnutím pece odstraňte zcela ochrannou fólii z pece; přitom pokud možno nepoužívejte k práci žádné špičaté předměty, kterými byste mohli poškodit povrchy.



NEHLEDÍC K TEPELNÝM VÝKONŮM, KTERÉ PEC NABÍZÍ, BY MĚLA ČINIT PŘÍPUSTNÁ MAXIMÁLNÍ TEPLOTA, KTEROU LZE VOLIT S POUŽITÍM TEPLOTNÍHO REGULÁTORU Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ 500 °C.



PEC SMÍ UVÉST DEO PROVOZU AUTORIZOVANÝ TECHNIK TEPRVE PO SKONČENÉM PRŮBĚHU INSTALACE A VYSTAVENÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO ELEKTRICKOU PŘÍPOJKU K PECI.

Při prvním uvádění pece do provozu se postupuje následujícím způsobem:

- 1) Vyčistěte přední část pece s použitím měkké, suché utěrky, abyste tak odstranili případné zbytky a nečistoty.
- 2) Připojte zástrčku napájecího kabelu do připravené zásuvky.
- 3) Nastavte spínač pece "**ZAP / VYP**" (obr.1, pos. 2) do pos. "**ZAP**".
- 4) Nastavte teplotu pece na hodnotu 150 °C, stiskněte a otočte spínač "PUSH TO SET" (obr. 1, pos. 1), až se zapne příslušná kontrola LED (obr. 1, pos. 6-7).
- 5) Nechte pec v provozu po dobu asi 1 hodiny.
- 6) Deaktivujte provoz topných odporů, k tomu nastavte spínač "ZAP / VYP" (obr. 1, pos. 2) na pos. "VYP".
- 7) Otevřete na dobu asi **15 minut** dveře pece, aby z ní unikly případně vzniklé páry a pachy.
- 8) Dveře pece opět zavřete a opakujte postup, který byl popsán pod bodem 4) při teplotě 400 °C.
- 9) Nechte pec v provozu po dobu asi 1 hodiny.


Deaktivujte provoz topných odporů, k tomu nastavte spínač "ZAP / VYP" (obr. 1, pos. 2) na pos. "**VYP**".

5.3 - ZAPNUTÍ PECE

- 1) Připojte zástrčku napájecího kabelu do připravené zásuvky.
- 2) Nastavte spínač pece "ZAP / VYP" (obr. 1, pos. 2) do pos. "**ZAP**".
- 3) Nastavte teplotu pece na požadovanou hodnotu, stiskněte a otočte spínač "PUSH TO SET" (obr. 1, pos. 1). Nastavte procentní hodnota (%) práce topných prvků potřebným stisknutím spínače "PUSH TO SET" (obr. 1, pos. 1), až se zapne referenční kontrolka LED (obr. 1, pos. 6-7); potom otáčením knoflíku nastavte požadovanou hodnotu. Aby se dosáhlo nastavené teploty pece (jen zapnuté) v co nejkratší době, stiskněte tlačítko "Kerl" (obr. 1, pos. 4).
- 4) Jakmile dosáhne pec nastavené požadované teploty (viz bod 9 tohoto odstavce), kterou je možno odečíst na displeji (obr. 1, pos. 3), je možno osadit do pece pizzy, jež se mají péci.
- 5) Ručně otevřete dveře pece s použitím k tomu určených rukojetí.
- 6) K osvětlení vnitřního prostoru pece stiskněte příslušný spínač žárovky v peci (obr. 1, pos. 5).
- 7) Osadte pečenou pizzu, případně pizzy s použitím vhodného náradí do pece. Je velmi důležité nenechávat dveře pece přitom otevřené po příliš dlouhou dobu, neboť unikající teplo snižuje vnitřní teplotu v peci.
- 8) Dveře komory opět zavřete a kontrolujte postup pečení pomocí zorného okénka pece.
- 9) Teplota pečení pizzy se mění vždy podle toho, zda se výrobek peče přímo na kamenné ploše pece nebo na plechu pro pečení. V prvním případě doporučujeme, abyste nastavili spodní teplo na hodnotu **280 °C** a horní teplo na hodnotu **320 °C**; ve druhém případě naproti tomu spodní teplo na hodnotu **320 °C** a horní teplo na hodnotu **280 °C**.
- 10) Na konci pečicího postupu otevřete dveře pece, vyjměte upečenou pizzu / pizzy a dveře pece opět zavřete.



5- POUŽITÍ A PROVOZ



6 ÚDRŽBA PECE



PŘED PROVÁDĚNÍM JAKÝCHKOLIV PRACÍ PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ PECE SE MUSÍ VYTÁHNOUT ZÁSTRČKA PECE Z NAPÁJECÍ ZÁSUVKY.

6.1 ČIŠTĚNÍ PECE

Čištění pece se musí provést na konci každého použití s přihlédnutím ke všem hygienickým předpisům a ochraně schopnosti funkce pece.

Čištění kamenné pečné plochy pece: Tuto práci je nutné zajišťovat při horkém stavu pece.

Jakmile **dosáhne teplota v peci hodnoty cca 350 °C**, pec vypněte, otevřete dveře a vyčistěte plochu s použitím **kartáče se štětinami z rostlinných vláken nebo měkkého kovu a s dlouhou rukojetí, abyste tak zamezili dotyku s horkými částmi pece.**

Čištění vnějšího povrchu pece: (Povrch z ušlechtilé oceli, zorná okénka a ovládací panely): Tuto práci je nutné zajišťovat při studeném stavu pece.



DOPORUČUJEME, ABY OBSLUHUJÍCÍ PERSONÁL NOSIL ODPOVÍDAJÍCÍ OCHRANNÉ RUKAVICE A ODĚV A TAK SE ZAMEZILO NEBEZPEČÍ POPÁLENIN.



PRO ČIŠTĚNÍ PECE SE NESMĚJÍ POUŽÍVAT: STŘÍKAJÍCÍ PROUDY VODY, BRUSNÉ PROSTŘEDKY, ŽÍRAVÉ SUBSTANČE A VŠECHNY DALŠÍ, KTERÉ BY MOHLY POŠKODIT, RESP. NEPŘÍZNIVĚ OVLIVNIT BEZPEČNOST PECE OBECNĚ A PŘEDEVŠÍM NUTNÉ HYGIENICKÉ PODMÍNKY.

Pro jakýkoliv neobvyklý zásah nutné údržby, každou opravu a, případně nebo nahrazení komponentů pece se obraťte výhradně na autorizovaného prodejce, u kterého jste pec zakoupili, případně na autorizovaného technika, který splňuje všechny potřebné technické a odborné požadavky pro tyto činnosti.



7 LIKVIDACE PECE

7.1 - OBECNÉ POKYNY

Při likvidování pece dodržujte bezpodmínečně všechny platné předpisy, směrnice a normy pro tuto činnost. Rozeberte pec a roztřídte jednotlivé součásti podle použitého druhu materiálu (plasty, měď, železo, atd.).



8—NÁHRADNÍ DÍLY

8.1 - NÁHRADNÍ DÍLY MODEL PLUS XL

	POPIS	PLU S XL	PLU S XL	PLU S XL	PLU S XL
1	Door Handle	5M200030	5M200030	5M200030	5M200030
2/A	Door supporting plate (right)	-	-	-	-
2/B	Door supporting plate (right)	-	-	-	-
3	Washer	3R030001	3R030001	3R030001	3R030001
4	Door	4P050016	4P050016	4P050016	4P050016
5	Door Glass	5V010016	5V010016	5V010016	5V010016
6	Door glass gasket	5G100002	5G100002	5G100002	5G100002
7	Counterdoor	4C020016	4C020016	4C020016	4C020016
8	Door Frame	4T020016	4T020016	4T020016	4T020016
9	Plate fixing screws	-	-	-	-
10	Frontage	4F020003	4F020007	4F020003	4F020007
11/A	Control panel frame	4M020001	4M020001	4M020001	4M020001
11/B	Control panel label	5E200400	5E200400	5E200400	5E200400
12	Insulating material	5L010001	5L010001	5L010001	5L010001
13	Left covering panel	4P040007	4P040017	4P040027	4P040037
14	Top covering panel	4C030007	4C030007	4C030009	4C030009
15	Back covering panel	4S030202	4S030207	4S030202	4S030207
16	Right covering panel	4P040003	4P040012	4P040022	4P040032
17	Bottom covering pannel	4B030002	4B030002	4B030009	4B030009
18	Jacket	4I020003	4I020012	4I020007	4I020017
19	Cooking chamber	7C010103	7C010103	7C010107	7C010107
20	Chimney	4C030001	4C030005	4C030001	4C030005
24	Heating elements supporting frame	4T060065	4T060065	4T060070	4T060070
25	Lamp holder	5P110003	5P110003	5P110003	5P110003
26	Lamp glass	5V010003	5V010003	5V010003	5V010003
27	Lamp	5L020005	5L020005	5L020005	5L020005
29	Circuit brakers board	-	-	5S010050	5S010050
30	Thermostat	5T010010	5T010010	5T010001	5T010001
31	Thermostat knob	5M200003	5M200003	5M200003	5M200003
34	Thermometer	5T010200	5T010200	5T010200	5T010200
35	Heating element's warning light	5L020017	5L020017	5L020017	5L020017
36	Heating element's switch	5I100016	5I100016	5I100016	5I100016
37	Chamber light switch	5I100017	5I100017	5I100017	5I100017
38	Heating element	5R050401	5R050401	5R050410	5R050410
39	Refractory stone	5P050040	5P050040	5P050050	5P050050
41	Terminal box	5M100010	5M100010	5M100010	5M100010



8—NÁHRADNÍ DÍLY

8.1 - NÁHRADNÍ DÍLY MODEL PLUS XL


	POPIS	PLU S XL	PLUS XL	PLU S XL	PLU S XL
1	Door Handle	5M200030	5M200030	5M200030	5M200030
2/A	Door supporting plate (right)	-	-	-	-
2/B	Door supporting plate (left)	-	-	-	-
3	Washer	3R030001	3R030001	3R030001	3R030001
4	Door	4P050019	4P050019	4P050019	4P050019
5	Door Glass	5V010016	5V010016	5V010016	5V010016
6	Door glass gasket	5G100002	5G100002	5G100002	5G100002
7	Counterdoor	4C020019	4C020019	4C020019	4C020019
8	Door Frame	4T020024	4T020024	4T020024	4T020024
9	Plate fixing screws	-	-	-	-
10	Frontage	4F020008	4F020009	4F020008	4F020009
11/A	Control panel frame	4M020002	4M020002	4M020002	4M020002
11/B	Control panel label	5E200401	5E200401	5E200401	5E200401
12	Insulating material	5L010001	5L010001	5L010001	5L010001
13	Left covering panel	4P040007	4P040017	4P040027	4P040037
14	Top covering panel	4C030008	4C030008	4C030013	4C030013
15	Back covering panel	4S030208	4S030209	4S030208	4S030209
16	Right covering panel	4P040001	4P040010	4P040022	4P040032
17	Bottom covering pannel	4B030010	4B030010	4B030011	4B030011
18	Jacket	4I020008	4I020018	4I020007	4I020017
19	Cooking chamber	7C010110	7C010110	7C010112	7C010112
20	Chimney	4C030001	4C030005	4C030001	4C030005
24	Heating elements supporting frame	4T060000	4T060000	4T060070	4T060070
25	Lamp holder	5P110003	5P110003	5P110003	5P110003
26	Lamp glass	5V010003	5V010003	5V010003	5V010003
27	Lamp	5L020005	5L020005	5L020005	5L020005
29	Circuit brakers board	5S010050	5S010050	5S010050	5S010050
30	Thermostat	5T010001	5T010001	5T010001	5T010001
31	Thermostat knob	5M200003	5M200003	5M200003	5M200003
34	Thermometer	5T010200	5T010200	5T010200	5T010200
35	Heating element's warning light	5L020017	5L020017	5L020017	5L020017
36	Heating element's switch	5I100016	5I100016	5I100016	5I100016
37	Chamber light switch	5I100017	5I100017	5I100017	5I100017
38	Heating element	5R050415	5R050415	5R050420	5R050420
39	Refractory stone	5P050040	5P050040	5P050050	5P050050
41	Terminal box	5M100010	5M100010	5M100010	5M100010



8—NÁHRADNÍ DÍLY

8.2 - VÝKRES JEDNOTLIVÝCH SOUČÁSTÍ MODEL:

MODEL PLUS XL

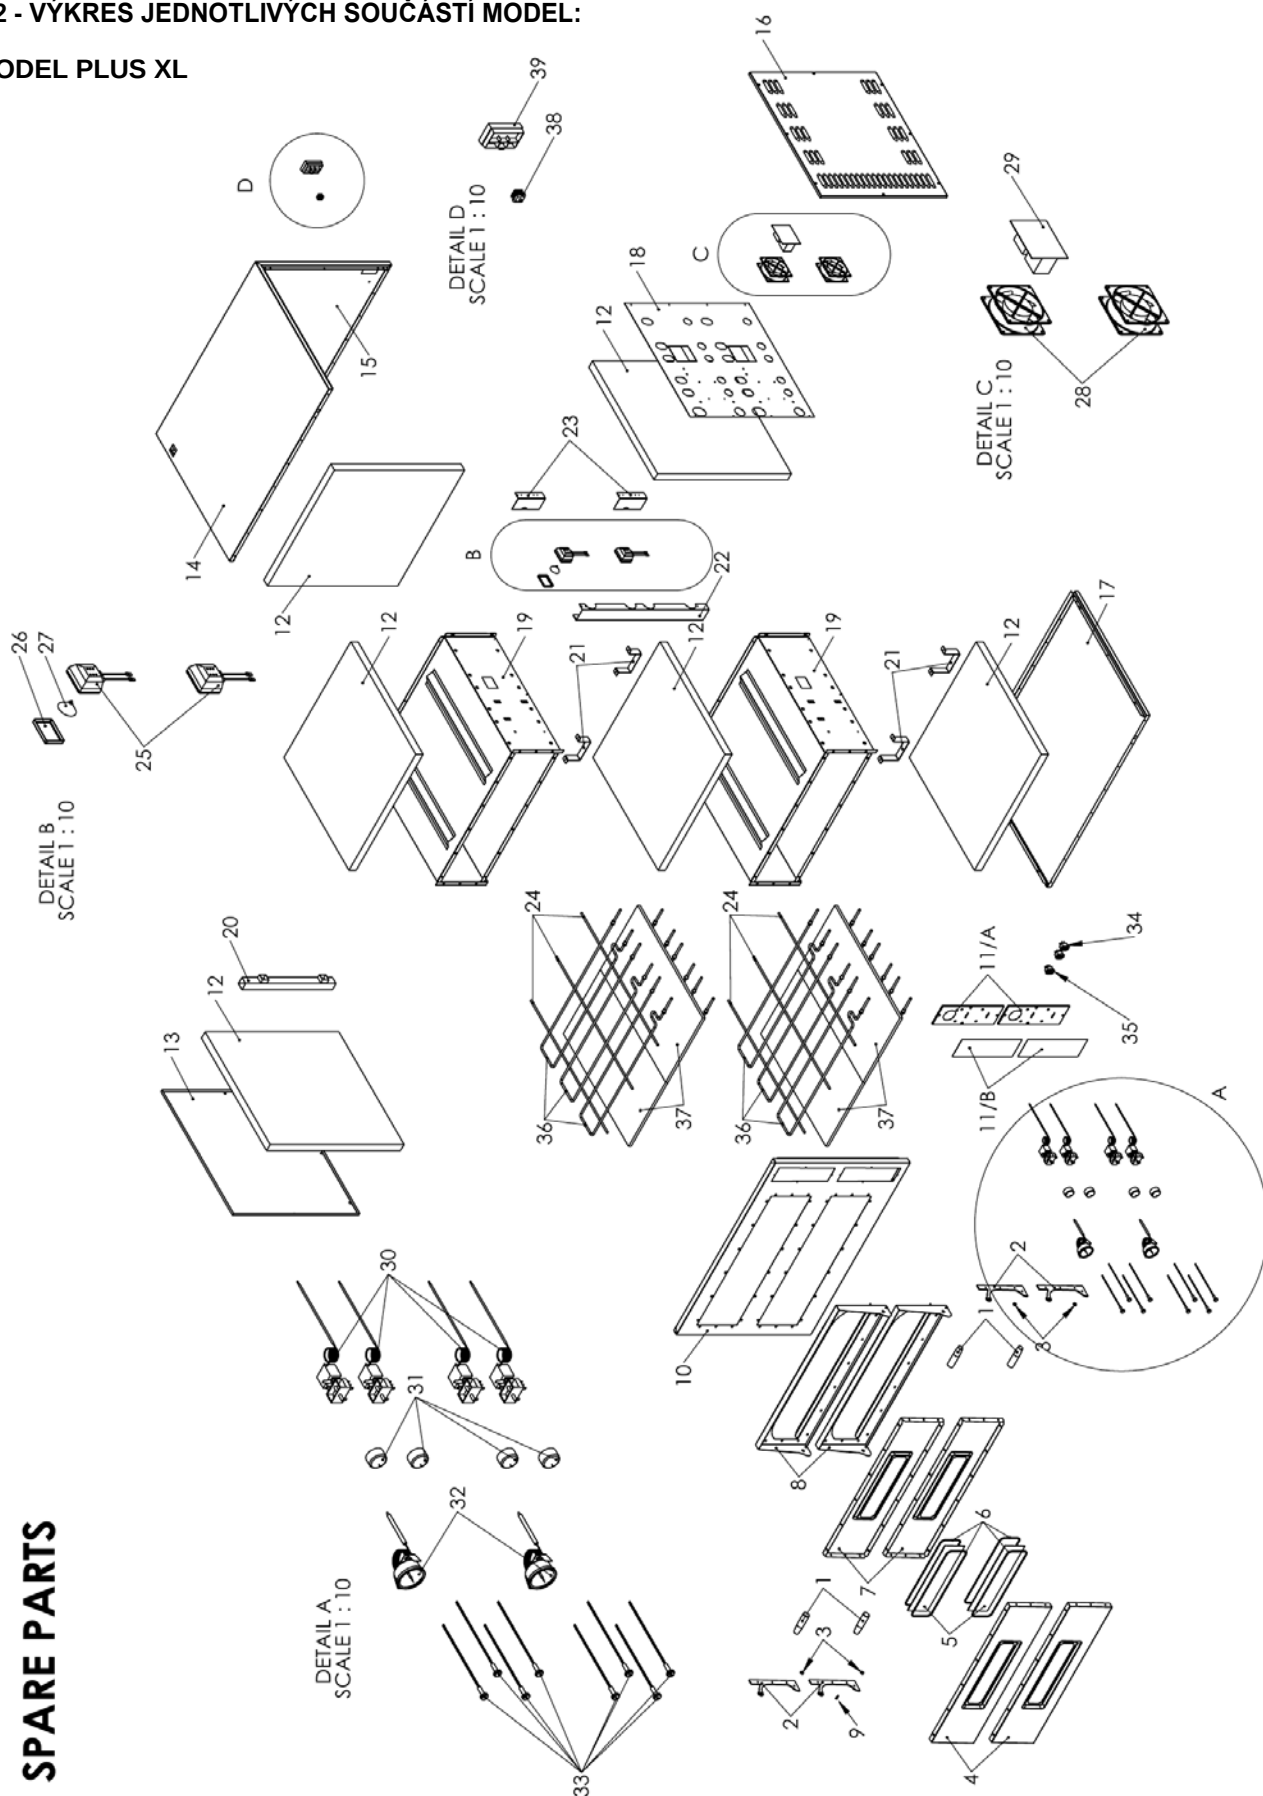

SPARE PARTS



9 - ELEKTROINSTALACE

9.1 INSTALACE ELEKTRICKÝCH KOMPONENTŮ PECE


ZKRATKA	POPIS
T	Regulátor teploty jednopólový
TT	Regulátor teploty třípólový
QS0	Spínač pro napájení topných odporů
HL	Kontrolka
QF0/1	Spínač osvětlení pece
K	Čítač
TI	Časovač



9- ELEKTROINSTALACE

MODEL PLUS XL 4-44

400 V

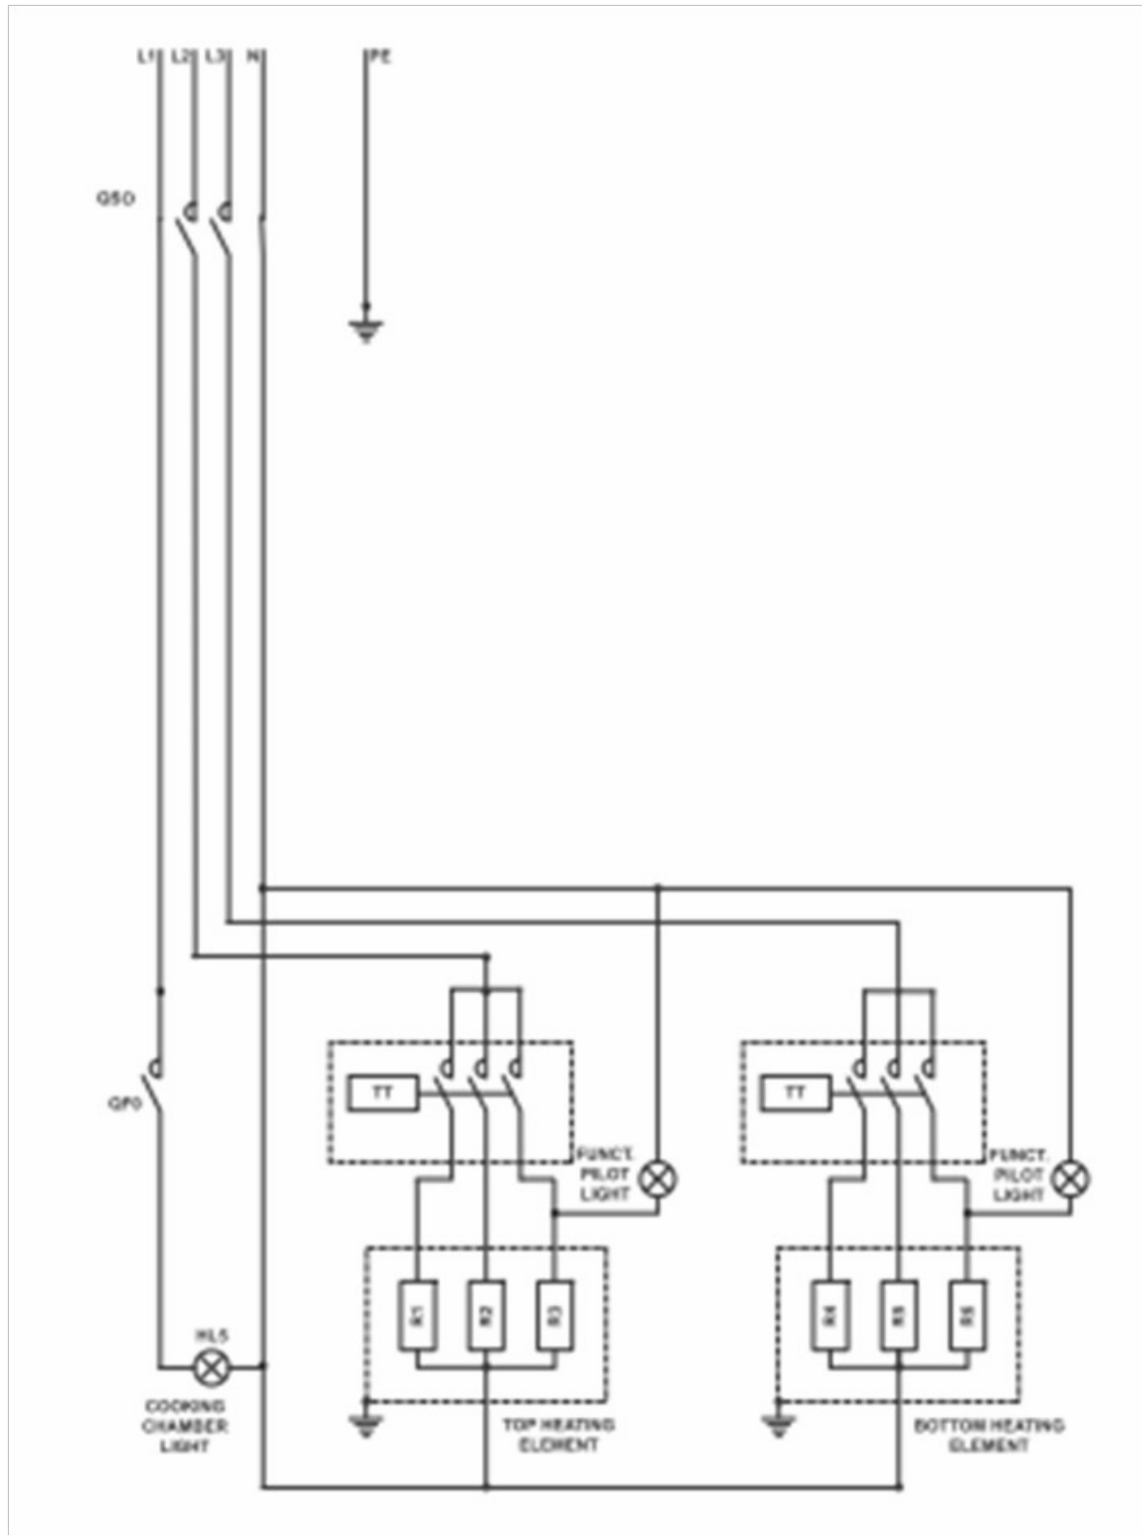




9- ELEKTROINSTALACE

MODEL PLUS XL 4-44

230 V

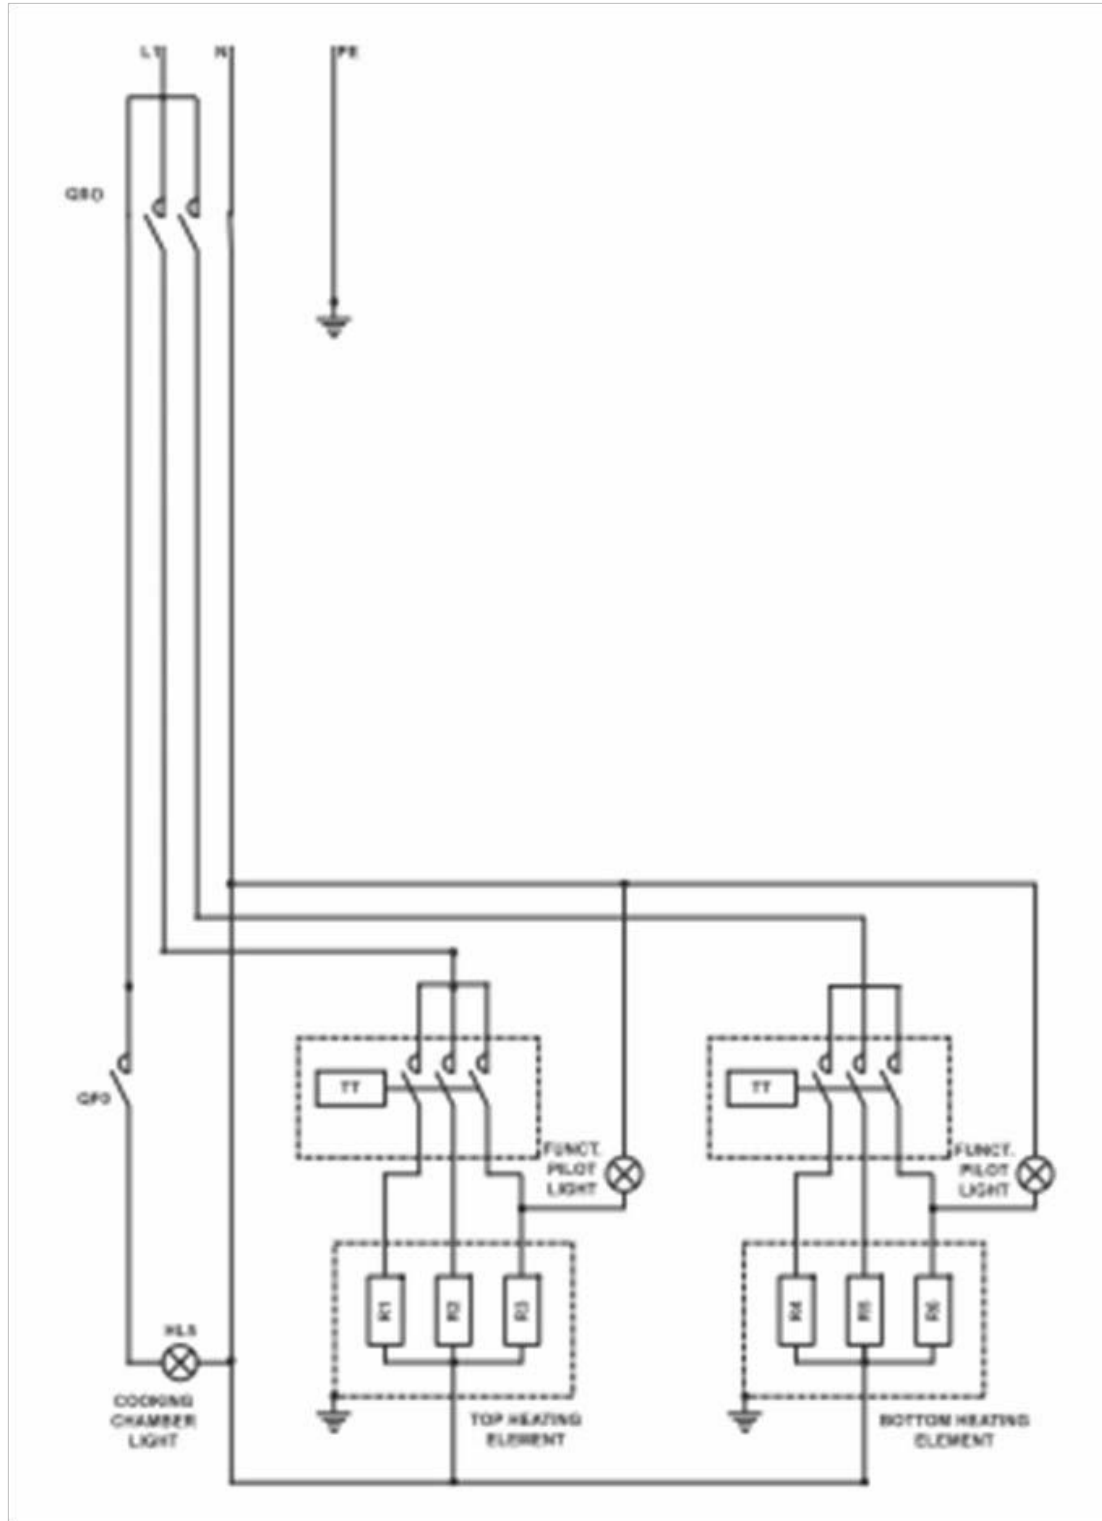




9- ELEKTROINSTALACE

MODEL PLUS XL 6-66 6L-66L 9-99

230 V

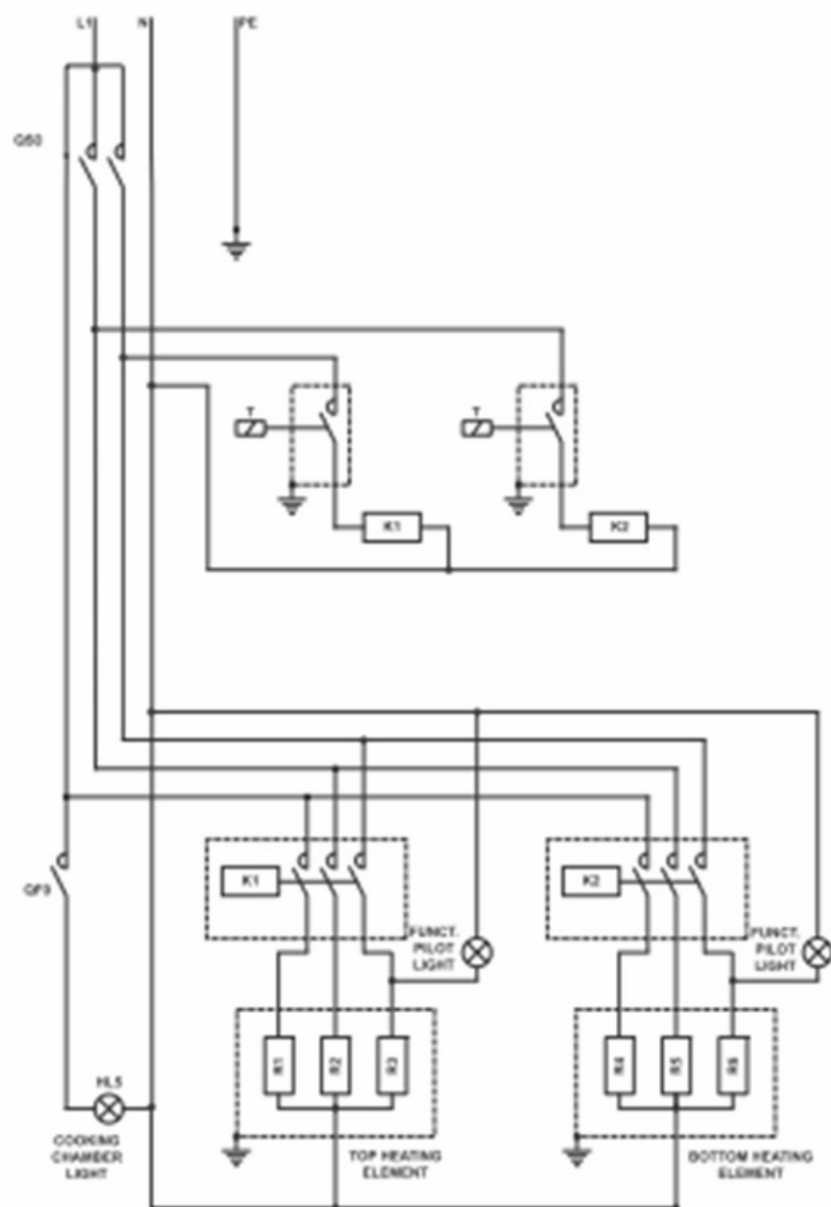



9- ELEKTROINSTALACE

MODEL PLUS XL 6-66 6L-66L 9-99

400 V

