
Návod k obsluze a údržbě



Balička do průtažné folie Dipa Small

OBSAH:

1. INFORMACE O STROJI

- 1.1 Všeobecná prevence**
- 1.2 Bezpečnostní opatření při instalaci**
- 1.3 Všeobecný popis stroje**
 - 1.3.1 Díly stroje**

2. TECHNICKÁ DATA

3. PŘEPRAVA STROJE

- 3.1 Originálně zabalený stroj obsahuje**

4. INSTALACE

- 4.1 Elektrické připojení, kabeláž**
- 4.2 Kontrola funkčnosti stroje**

5. Užití stroje

- 5.1 První spuštění**
- 5.2 Vkládání fólie**
- 5.3 Použití stroje**

6. Čištění a údržba, opatření

1. Informace o stroji

1.1. Všeobecná prevence

- stroj musí být obsluhován pouze proškolenými pracovníky (v případě změny obsluhy je třeba zajistit včasné proškolení obsluhy nové)
- před začátkem údržby a čištění odpojte stroj ze zásuvky.
- vzhledem k rizikům, která nemohou být zcela vyloučena, je třeba dbát zvýšené opatrnosti při čištění a údržbě.
- pravidelná kontrola kabelů je nesmírně důležitá; přepálený kabel je velice nebezpečný
- pokud stroj vykazuje špatnou funkčnost, doporučuje se vyřadit ho z provozu a nepokoušet se o opravu – prosíme zavolat servis.
- balíčka je určena k balení POTRAVIN, nikoli jiných produktů.

Výrobce neodpovídá za následující poruchy:

- pokud byl stroj instalován neautorizovanou osobou
- pokud nějaká součástka stroje byla nahrazena součástkou neoriginální
- pokud tento návod a instrukce nebyly dodržovány přesně
- pokud byl stroj poničen nesprávnými čistícími prostředky

1.2. Bezpečnostní opatření při instalaci

Mechanická opatření instalována na stroji odpovídají těmto bezpečnostním opatřením:

EC 89/368, 92/31, 93/44, 93/68

Elektrická opatření odpovídají těmto bezpečnostním opatřením:

EC 73/23, 89/336, model EC 91/368, 92/31, 93/44, 93/68 a pravidlům

CE EN 60335-1, EN 55014


I v případě, že je balíčka vyrobena v souladu s těmito normami, mějte na paměti, že jsou zde stále rizika, která nemohou být zcela vyloučena.

1.3. Všeobecný popis

Stroj je používán k balení potravin (např. maso, sýry, těstoviny, čerstvé ovoce a zelenina, atd.) a zaručuje:


- nejvyšší stupeň bezpečnosti při provozu, čištění a údržbě
- nejvyšší hygienická opatření při správném výběru materiálů, které přicházejí do kontaktu s potravinami
- úsporný provoz
- spolehlivost a stálost všech součástí

1.3.1 Díly stroje (obr. č. 1)

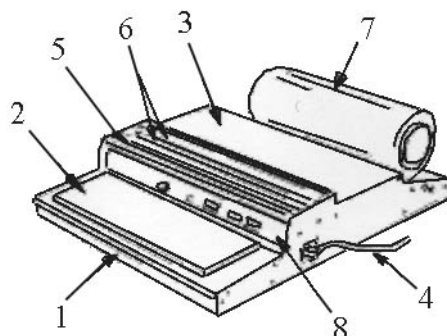

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. rám baličky | 5. teflonová tavící lišta |
| 2. zatavovací deska s teflonovým povrchem | 6. válečky na odvíjení fólie |
| 3. horní ocelový kryt | 7. fólie |
| 4. přívodní kabel | 8. ovládací panel s kontrolkami |

2. Technická data (obr.č. 2)

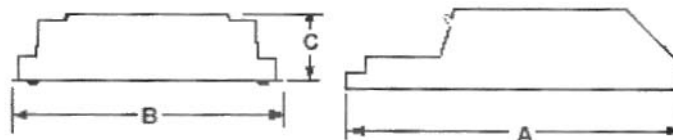

Délka A	485 mm
Šířka B	600 mm
Výška C	140 mm
Tavící plocha	385 x 125 mm
Pojistky	2A
Napětí	230 V/50 Hz
Výkon	450 W
Čistá hmotnost	5 kg
Hrubá hmotnost	7 kg

Před připojením k síti řádně pročíst odstavec 4.2

3. Přeprava stroje

3.1 originálně zabalený stroj obsahuje

- a) kartonovou krabici s vnitřní ochranou
- b) stroj
- c) tento návod
- d) přívodní kabel

4. Instalace


Stroj musí být ustaven na pracovní stůl dostatečně velký vzhledem k rozměrům balíčky, který je stabilní, s pracovní plochou suchou, hladkou a ve výšce asi 80 cm nad zemí. Stroj musí být v místnosti, kde není slané prostředí s maximální vlhkostí 75 % a teplotou mezi 5 – 35 °C. Jednoduše řečeno na místě, které nezapříčiňuje poruchy a selhání stroje.

4.1. Elektrické připojení (obr. č. 3), kabeláž

Přístroj je vybaven kabely s EURO zástrčkou.

Zařízení je připojeno na síť 230 V, 50 Hz. Jištění 10 A

Zkontrolujte, že kabely jsou lehce přístupné i za provozu stroje

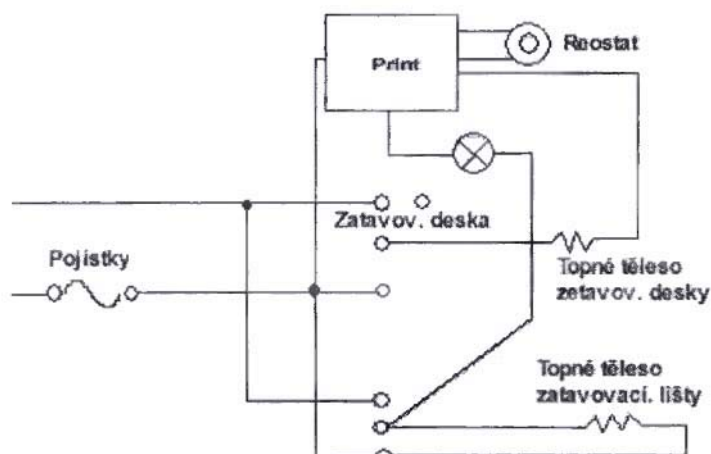


4.2. Kontrola funkčnosti (obr. č. 4)

Kontrolu, zda zatavovací plocha s teflonovým povrchem funguje, provedete regulátorem teploty 2.

Kontrolu, zda tavící lišta funguje provedeme vypínačem 4.

Dále zkontrolujte, že se teplota plochy zvyšuje, jestliže otáčíte regulátorem teploty 2.

Kontrolky

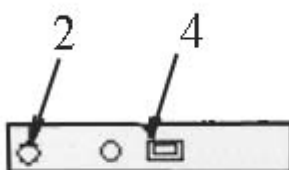

2 – regulátor teploty

4 – vypínač teflonové tavící lišty

5. Užití stroje

5.1. První spuštění stroje

Při dodání je ocelový povrch stroje chráněn nylonovou fólií, která musí být odstraněna těsně před prvním použitím stroje. Je nutno dávat pozor též na zbytky lepidla. Pro odstranění nepoužívat ostré a drsné předměty, které mohou poškrábat povrch.

První spuštění stroje je třeba provádět VENKU, nastavit na maximum po dobu 15 – 20 min. a nechat pracovat bez produktů.

Tato opatření jsou nutná vzhledem k izolačním materiálům, použitým při výrobě a zbytkům maziva použitého při instalaci jednotlivých dílů.













5.2. Vkládání fólie (obr. č. 5)



5.3. Použití stroje

- Zapojte zástrčku do zásuvky.
- Umístěte roli fólie do zásobníku pro ni určeného.
- Postavte se správně ke stroji, abyste předešli nehodám.
- Zapněte baličku a nastavte požadovanou teplotu.
- Položte si balíček na čistý, ocelový, horní kryt a odrolujte potřebný kus fólie a balíček kompletně zabalte.
- Balíček držte nad tavící plochou a postranní fólii přidržujte prsty. (obr. č. 7)
- Položte balíček na plochu tak, aby byla fólie uříznuta teflonovou tavící lištou a balíček odložte.
- Pokud je fólie řádně vypnuta, zahněte okraje pod balíček a ten položte na tavící plochu, aby se zatavil.
- Po ukončení práce nastavte termostat na 0°C a vypněte baličku.

Použití stroje – schéma (obr. č.7)

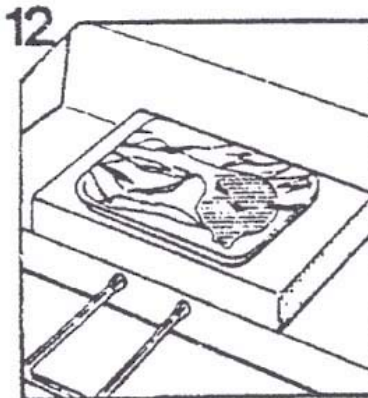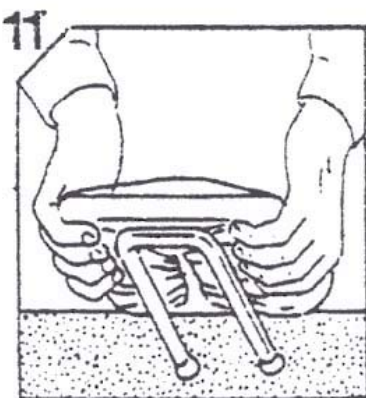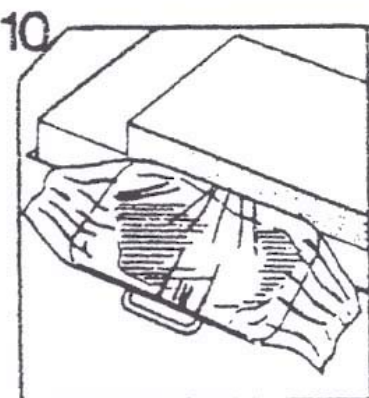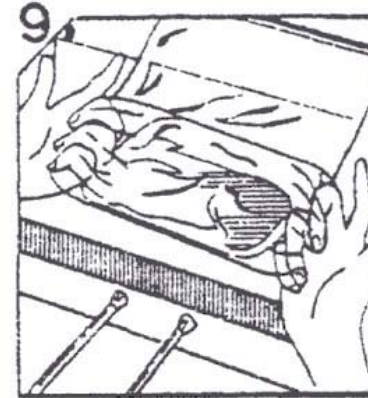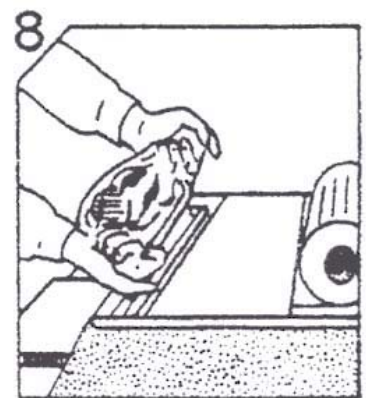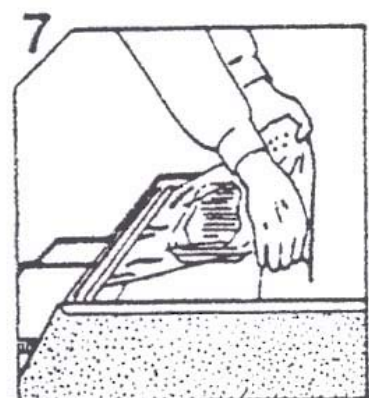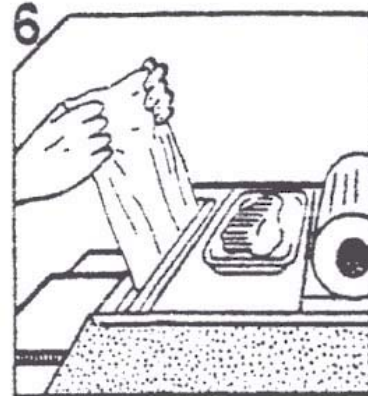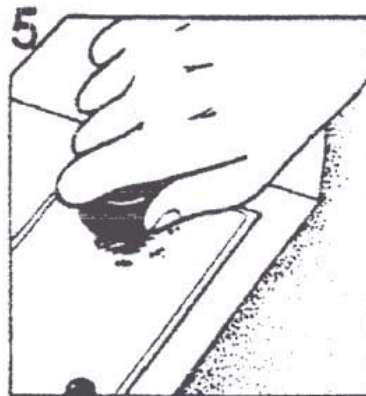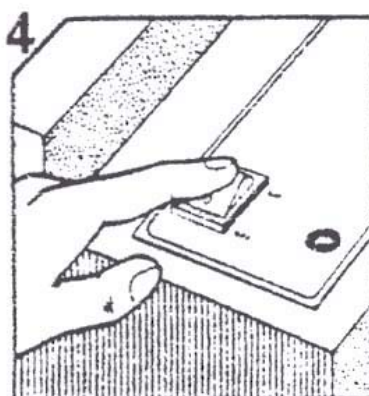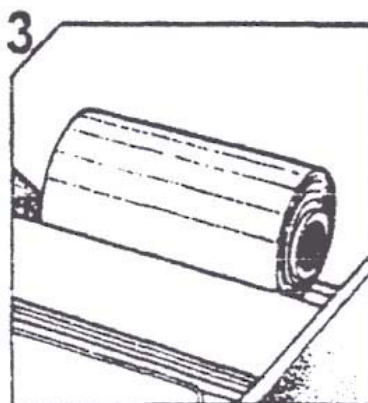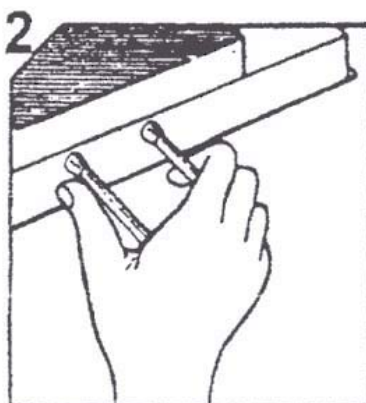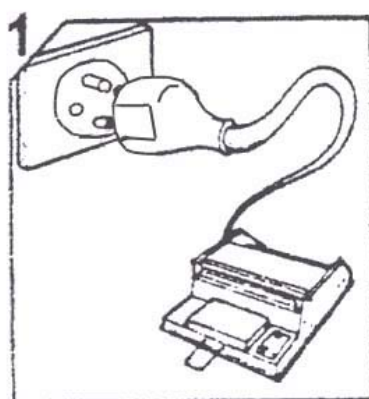

6. Čištění a údržba, opatření

Před jakýmkoli čištěním vypojte stroj ze zásuvky a samozřejmě počkejte do vychladnutí stroje.

Čištění je operace, která musí být prováděna alespoň 1 x denně a pokud je to nutné, častěji. Veškeré části, které jsou v kontaktu s potravinami musí být čištěny velice důkladně. Nikdy nečistěte stroj tlakovou vodou nebo pod vodou tekoucí.

Čistit stroj je povoleno jen neutrálními mycími prostředky.

Pravidelně kontrolujte, zda kabel není přepálen a pokud ano, prosíme, zavolejte servisní organizaci.

! Nečistit ostrými předměty teflonovou folii ani nerezové plochy.

Jestliže stroj vykazuje jakékoli známky poruchy, vyřaďte ho z provozu a zajistěte, aby nemohl být dále používán až do doby opravy.